

**दिनांक-12.12.2023 को श्री राणा प्रभाष चन्द्र, अधीक्षण अभियंता,  
पथ अंचल, दरभंगा द्वारा पथ प्रमण्डल, बेनीपुर अंतर्गत कराये जा रहे  
योजनाओं की निरीक्षण एवं समीक्षात्मक टिप्पणी।**

उपस्थिति :-

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. श्री मनोज कुमार           | :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेनीपुर |
| 2. श्री अजीत कुमार प्रेम     | :- सहायक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेनीपुर     |
| 3. श्री अनिल कुमार           | :- सहायक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेनीपुर     |
| 4. श्री दीपक कुमार गुप्ता    | :- सहायक अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा          |
| 5. श्री बिटू कुमार           | :- सहायक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेनीपुर     |
| 6. श्री लक्ष्मी नारायण मेहता | :- कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेनीपुर      |

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. पथ का नाम   | :- W/s of Hati (SH-56) to Pipra Road |
| 2. संवेदक का नाम   | :- Sathi Construction Pvt. Ltd.      |
| 3. एकरारनामा संख्या  | :- 02 / SBD / 2021-22                |
| 4. कार्य प्रारंभ की तिथि   | :- 16.12.2021                        |
| 5. कार्य समाप्ति की तिथि   | :- 15.06.2023                        |
| 6. एकरारनामा की राशि   | :- 17987469 लाख                      |
| 7. अद्यतन व्यय की राशि   | :- 1223.97 लाख                       |
| 8. एकरारनामा के अनुसार विभिन्न मदों में प्रावधान एवं संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य की विवरणी :- |                                      |

मदों की विवरणी	एकरारनामा के अनुसार प्रावधान	संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य
E/W	3.95 कि.मी.	3.54 कि.मी.
GSB	3.77 कि.मी.	3.5 कि.मी.
WMM	3.52 कि.मी.	3.4 कि.मी.
DGBM	3.52 कि.मी.	-
BC	3.52 कि.मी.	-
PQC	250	-
Box Culvert (CD)	7	7
H.L. Bridge	1	1

निरीक्षण के दौरान कार्य सम्पादन में कुछ Shortcomings देखी गयी, जो निम्नलिखित है :-

1. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूरे पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कार्य बन्द पाया गया। जिसे अवशेष बचे कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

2. पथ में संवेदक द्वारा GSB एवं WMM का कार्य सम्पादित कराया गया है, जो कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। तदनुसार पथ प्रमण्डल के पदाधिकारियों एवं संवेदक प्रतिनिधि को अविलम्ब क्षतिग्रस्त GSB एवं WMM को Restore करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि Mix Design के अनुसार PQC एवं BC मदों का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. पथ के 1लें एवं 2रें कि०मी० के कुछ Stretches में बड़े-बड़े गड्ढे देखे गये हैं जिसे Moterable करने हेतु निदेशित किया गया।

4. कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक द्वारा बताया गया कि पथ के 300 मी० में BRPNL के Bridge एवं Railway Crossing का भाग पड़ता है, जिसमें कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। जिसके कारण उक्त चैनेज में पथ की स्थिति अच्छी नहीं है।

5. Plant एवं Laboratory के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि संवेदक द्वारा अबतक Test के कोई भी उपकरण Install नहीं किये गये हैं और न ही समुचित Lab का निर्माण किया गया है, जो संवेदक के अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है। पथ प्रमण्डल के पदाधिकारियों एवं संवेदक प्रतिनिधि को अविलम्ब Well Equipped Lab का अधिष्ठापन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही Quality Control के सहायक अभियंता को स्थापित नियमों के अनुसार पथ निर्माण हेतु सारे Tests सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

 
ह०/-

अधीक्षण अभियंता

पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल दरभंगा

ज्ञापांक : 2561 / दरभंगा, दिनांक : 20/12/2023

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से संबंधित संवेदक को अनुपालन हेतु निदेशित करें।



अधीक्षण अभियंता

पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दरभंगा  
20-12-23