

		<p>खालपाड़ा-बिहारीगंज पथ</p>	<p>पथ में अवस्थित नवनिर्मित Box cell culvert का Parapet का निर्माण नहीं किया गया है। Minor Bridge के Foundation हेतु खुदाई के पश्चात् कार्य प्रगति धीमी है। पुरे पथ में Km Post missing है। Drain Work का कार्य संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। तदनुसार कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।</p>	<p>पथ में सभी प्रकार के बचे हुए कार्य को माह जून तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।</p>
2	<p>पथ प्रमंडल मधेपुरा।</p>	<p>उदाकिशुनगंज-बिहारीगंज पथ</p> <p>बिहारीगंज-मुरलीगंज पथ</p>	<p>पथांश में Small Pots पाये गये। पथ का Service Level ठीक करने हेतु Immediat PM कार्य की आवश्यकता है।</p> <p>पथांश में Small Pots पाये गये। पथ का Service Level ठीक करने हेतु Immediat PM कार्य की आवश्यकता है।</p>	<p>Edge Drop को यथाशीघ्र ठीक करने का निदेश दिया गया।</p> <p>पथ को Potless कराते हुए PM कार्य करने का निदेश दिया गया।</p>
3	<p>पथ प्रमंडल खगड़िया।</p>	<p>बिहारीगंज-योगीराज पथ</p> <p>गौशाला-कड़वा मोड़ पथ</p> <p>पसरहा-पौड़ा-पिपरपांती पथ</p>	<p>पथ के पथांशों में कई स्थान पर Small Pots पाये गये। Flank में Earth Work की आवश्यकता है, जिसके कारण Edge Drop हो रहा है।</p> <p>पथ Crust की स्थिति अच्छी है। Flank में Earth Work की आवश्यकता है, जिसके कारण Edge Drop हो रहा है।</p> <p>कार्य प्रगति पर था। PQC कार्य लगभग पूर्ण पाया गया। 1ले एवं 2रें कि०मी० में GSB कार्य, 3रें कि०मी० में WMM करा लिया गया है। 5वें कि०मी० में स्थित Box Culvert का कार्य प्रगति पर था। शेष पथांश में BC कार्य Road Marking के साथ पूर्ण पाया गया।</p>	<p>CMBD के तहत पथ को Potless कराते हुए Flank में मिट्टी का कार्य करने का निदेश दिया गया।</p> <p>31 मई 2022 तक बचे हुए सारे कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।</p>



अधीक्षण अभियंता

पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा।

ज्ञापांक- 539 /

दिनांक- 05.05.22

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सहरसा/ मधेपुरा एवं खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अधीक्षण अभियंता

पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा।

निरीक्षण प्रतिवेदन

अंचल का नाम:- पथ अंचल, सहरसा।

निरीक्षण का माह :-अप्रैल-2022

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	निरीक्षण टिप्पणी	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	पथ प्रमंडल, सहरसा।	OPRMC-2/PACKAGE NO.-15B शिवपुरी-चर्च-सिमराहा पथ बाबाजी कुटी पथ गोरहो-पी0डब्लु0डी पथ सोनवर्गी राज-बैजनाथपुर पथ Sil-59 (15A/15B) OPRMC-2/PACKAGE NO.-15A सौर-पटरघट पथ	पथ Crust की स्थिति संतोषजनक है। Flank में मिट्टी की आवश्यकता है। पथ Potless है। पथ का Service Level maintained नहीं है। Flank में मिट्टी कार्य की आवश्यकता है। कई पथांशों में Road Marking Faint होने के कारण Visible नहीं है। पथ Potless है, परन्तु Surface Revealing होने के कारण PM कार्य की आवश्यकता है। पथ Crust की स्थिति अच्छी पायी गयी। पथ के 8वें एवं 10वें कि०मी० का Service level ठीक करने हेतु PM कार्य की आवश्यकता है। 5वें कि०मी० में PM के उपरान्त Road Marking का कार्य बचा हुआ पाया गया। पथ Potless पाया गया परन्तु पथ में Revealing है। पथ के 4थें कि०मी० में PM का कार्य कराया जा रहा था।	Flank में मिट्टी का कार्य कराने का निदेश दिया गया। OPRMC के अनुसार Service Level Maintain कराने का निदेश दिया गया। PM कार्य कराने का निदेश दिया गया। PM कार्य एवं Road Marking कराने का निदेश दिया गया।
		अतःखा-कहरा-पस्तपार पथ	पथ में किये गये PM कार्य के उपरान्त Slip Portion को ठीक करने का निदेश दिया गया। कई पथांशों के Flank में मिट्टी की कार्य का आवश्यकता है। Road Marking work not done.	Slip Portion, Road Marking एवं शेष PM कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।